

PINSKA WOODMILL VOODRILAU PAIGALDUSE- JA HOOLDUSJUHEND



LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Töödeldud puitmaterjali tuleb alati hoida ja transportida puhtana ning piisavalt toetatult, et vältida materjali kokku vajumist.

Värvitud materjali pakendit ei tohi pikaajaliselt hoiustada ja raskuse all koormata.

Tarnepakendis võib hoida materjali kuni 1 kuu.

Hilisemalt tuleb materjal lahti pakkida ja uuesti ladustada, tagades laudade vahel korralik õhuvähe ning aluspind.

Materjali kaitsta otsese päikesevalguse ja sademete eest.

Värvi lõplik kinnitumine ja kõvenemine toimub sõltuvalt värvitoonist 2-4 nädala jooksul peale viimistlemist.

Otse tootmisest objektile saabunud värvitud puitu tuleb käsitseda ettevaatlikult, et ei vigastaks veel osaliselt elastset värvipinda.

Ladustamisel on soovitatav jätta maapinnaga õhutusvähe min 150mm. Samuti peab see olema kaitstud niiskuse ja ilmastikumõjude eest. Õhk peab saama vabalt liikuda.

Pinska Woodmill kui puidu tootja, ei ole vastutav kahjustuste eest, mis tuleb varest ladustamisest ehitusobjektile.



PAIGALDAMINE

- Enne puitmaterjali paigaldamist peab klient/ paigaldaja veenduma toote kvaliteedis. Kui leitakse tarnitud toote puhul põhjendatud puudused, siis seda materjali ei tohi paigaldada ja palume koheselt ühendust võtta Pinska Woodmilliga.

- Kaugus aluspinna ja madalaima töödeldud puidu vahel peab olema vähemalt 300 mm ning räästa laius suurem kui 600 mm. Soovituslikust madalama sokliga ja/või lühema räästaga hoone fassaadi eluiga on lühem ja see vajab tihedamat hooldusvärvimist.

- Saetud servi ja otsi tuleb töödelda vähemalt kaks korda, et niiskus ei saaks läbi tungida. Niiskus eraldub ja imendub kõige intensiivsemalt just otstest pikikiudu. Kaldus / viltuse löikega otsad annavad esteetilisemalt ilusama tulemuse.

- Puidu paigaldamisel tuleb jätta õhuvähe. Õhuvähe välispaneelide taga peab olema vähemalt 20 mm ja struktuur peab olema loodud selliselt, et niiskus pääseks minema struktuuri kahjustamata. Paneelide vahel peab olema 4 mm vaba ruumi servade töötlemiseks

ja puidu liikumise (paisumine ja kahanemine) kompenseerimiseks. Ärge paigaldage detaile üksteisele liiga lähedale.

- Nurgäühenduste vahele tuleb jätta tuulutusvähe, tagamaks seda, et kui vesi satub nurgäühenduse vahele, siis ei oleks niiskuse välja tuulumine takistatud.

- Kui pealiskiht saab transportimisel või paigaldamisel kahjustada ootamatult või vigade tõttu, tuleb kahjustatud osa kohe üle värvida, et niiskus ei saaks sisse tungida.

PARANDAMINE JA VIIMISTLEMINE

Kahjustused ja kriimustused saab üle värvida ehituspoes müüdava värviga (sobiv värv üle täpsustada Pinska Woodmillist). Ülevärvimise tulemusel võib esineda värvi ja/või läike erinevusi vana ja uue värvikihi vahel. Jälgige, et õhutusvahed oleksid alati blokeerimata.



HOOLDUSJUHEND

Värvitud puit vajab hooldamist. Kord aastas tuleb seda kontrollida ja puhastada.

Oluline on kontrollida, hooldada, puhastada välisvoodrilaudu ja puitmaterjali.

Värvikihi seisundit tuleb kontrollida kord aastas ja vajaduse korral tuleb pind üle värvida. Kvaliteedi kontrollimise kuupäev, kahjustuste asukoht ja hooldamise üksikasjad tuleb dokumenteerida hooldusraamatus, et hooldustööde ajalugu oleks hiljem võimalik kontrollida.

Mustus, hallitus ja vetikad tuleb eemaldada. Tugeva saaste ja hallituse korral sobivad näiteks Tikkurila Huoltopesu ja Homepoisto puhastusained. Järgige alati puhastustoote tootekirjelduses toodud kasutusjuhendit.

Nähtavalt katmata ja kahjustatud puit ja/või kahjustatud värvikiht tuleb üle värvida. Katmata puit tuleb alati eelnevalt töödelda sobiva krundiga. Järgige töötamisel tootejuhendit.



OLULISED PUNKTID

- Veenduge, et tooteid hoitaks külmumiskindlas kohas ja korralikult suletud purkides.
- Puhastage pind juhiseid järgides, loputage ettevaalikult veega ja laske kuivada. Vältige kuivanud veeniresid.
- Puhastamisel ärge kasutage lihvimisomadustega materjale või töömeetodeid, mis võivad kahjustada värvikihti. Survepesu ei tohi kasutada
- Kasutage pehmet harja või käsna.
- Pinnale eritunud vaik ja vaigujooks tuleks lasta ära taheneda (kivistuda), seejärel eemaldada nailonist või naturaalse harjaga
- Ärge töötage otsese päikesevalguse käes.



ÜLEVÄRVIMINE

- Järgige eelpool antud puhastamisjuhendit.
- Lihvige vajaduse korral ettevaatlikult liivapaberiga (teralisus 180-220) või kraapimiseks ettenähtud kaabitsaga. Eemaldage tolm.
- Pinnale eritunud vaik ja vaigujooks tuleks lasta ära taheneda (kivistuda), seejärel eemaldada nailonist või naturaalse harjaga.
- Värvige puit üle sobiva värviga. Vajaduse korral järgige tootejuhiseid.
- Soovitav oleks arvestada värvi kogust nii, et ühest anumast jätkuks ühele tööloigule. Sellega väldib toonierinevusi erinevate anumate vahel. Suurema seinapinna korral tuleks mitu erinevate värvide anumad kokku segada.
- Puidu niiskus ülevärvimise ja kuivamise ajal peab olema alla 18% ja temperatuur üle +10 °C ning õhuniiskus alla 80%.
- Ei või värvida vihma või udu korral, samuti tugeva tuulega.
- Ärge töötage otsese päikesevalguse käes.

Lisahooldus võib olla vajalik, kui välisvoodrilaudade ja -puitpaneelide detailid on otsese päikesevalguse käes või asuvad mere lähedal või kui fassaadid on suunatud lõunasse või edelasse või kui neid on ebapiisavalt puhastatud ja hooldatud.

Välised ilmastikutingimused mõjutavad alati värvikihti. Ülevärvitud kohad võivad olla erineva värvi ja/või läikega kui senine värvikiht.

